


Kody błyskowe MATT TachoDrive od firmware v 2.68

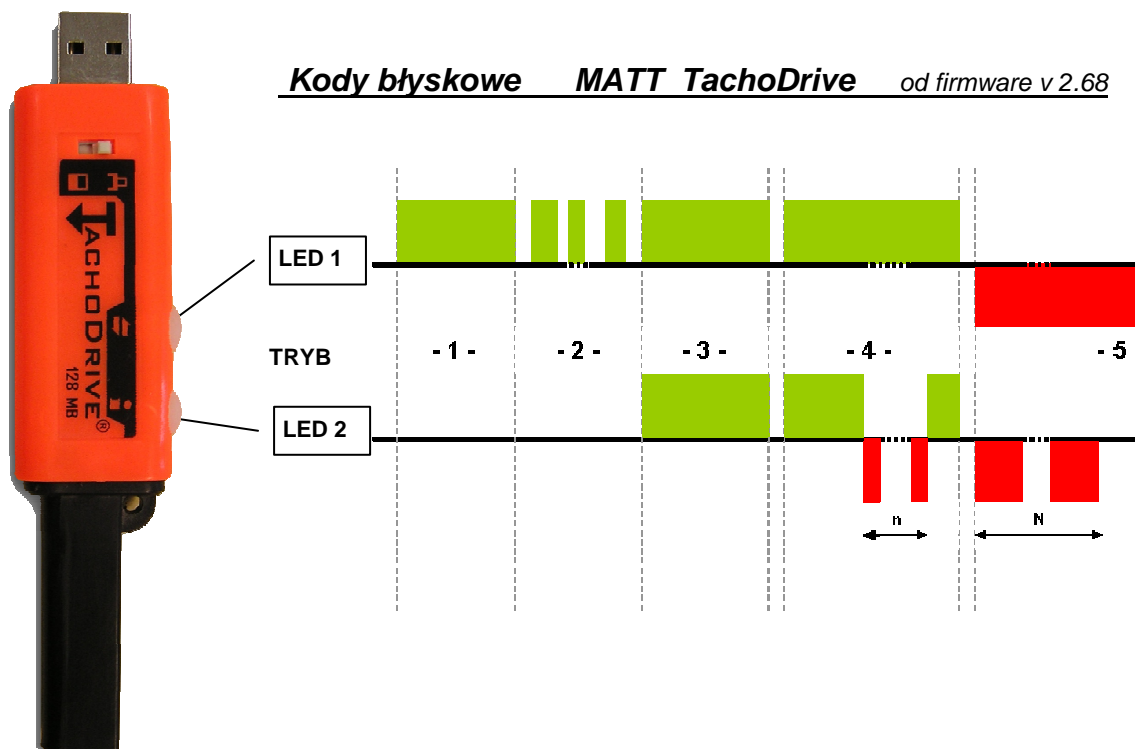

Tryb pracy	Opis	UWAGI
1	w trakcie połączenia z tachografem	
2	transmisja danych	
3	dane zostały pobrane poprawnie	
4	Dane zostały pobrane – ostrzeżenie WARNING	
	n=1 karta wypełniona powyżej 95% swej pojemności	przenieś dane z klucza do PC
	n=2 dane zostały pobrane w części lub nie zostały pobrane	powód : brak danych w tachografie dla danego okresu lub dla podanego numeru karty przedsiębiorstwa
	n=3 dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane w części	powód : brak danych specyficznych DTCO- 1381 dla tego tachografu – zmień konfigurację klucza TD
	n=4 dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane w części	brak karty kierowcy w tachografie - zmień konfigurację klucza TD lub włóż kartę i ponów pobieranie danych
	n=6 Wbudowana Ochrona Antywirusowa usunęła wirusa	Odłącz klucz TD od komputera i podłącz go ponownie. Przeskanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym
5	Błąd przy poborze danych - ERROR	
	N=1 Niewłaściwe warunki do wykonania operacji	np. brak karty uprawniającej do ściągania danych, ConditionsNotCorrect Or RequestSequenceError
	N=2 żądane dane nie są dostępne	np. brak karty kierowcy podczas próby ściągania danych z karty, DataNotAvailable
	N=3 Wykonanie operacji niemożliwe	UploadNotAccepted
	N=4 Funkcja nie jest obsługiwana przez tachograf	General reject, Service not supported, Subfunction not supported, Incorrect message length, Request out of range
	N=5 Brak odpowiedzi z tachografu	
	N=6 Błąd komunikacji z tachografem	
	N=7 Błąd pamięci TachoDrive'a	wykonaj formatowanie pamięci ew.skontaktuj się ze sprzedawcą